





٤- القوى المؤثرة على المشغولة في التفريز:

يحاول مقطع التفريز أثناء عملية التفريز الصاعد (للأعلى) إزاحة المشغولة من على الطاولة في اتجاه أفقي (F1) كما يحاول رفعها عن الطاولة عندما يكون حد القطع في الموضع العلوي (F2). أما أثناء عملية التفريز الهابط (لأسفل) فان اتجاهات القوى تكون أكثر مناسبة وذلك لعدم تولد قوة رافعة . ولهذا السبب ايضا يمكن إجراء قطعيات أكبر بالتفريز لأسفل، وبهذا تكون القوة الأفقية (F1) هي المؤثرة على أداة التثبيت حيث إن القوة (F2) تضغط المشغولة في اتجاه الطاولة.

تضريز لأعلى

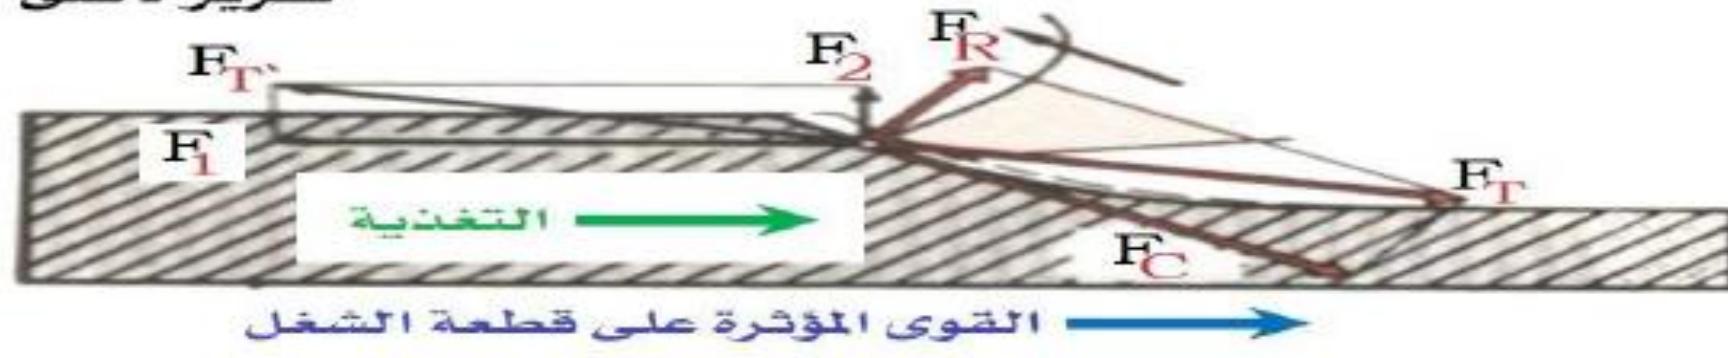


تضريز لأسفل

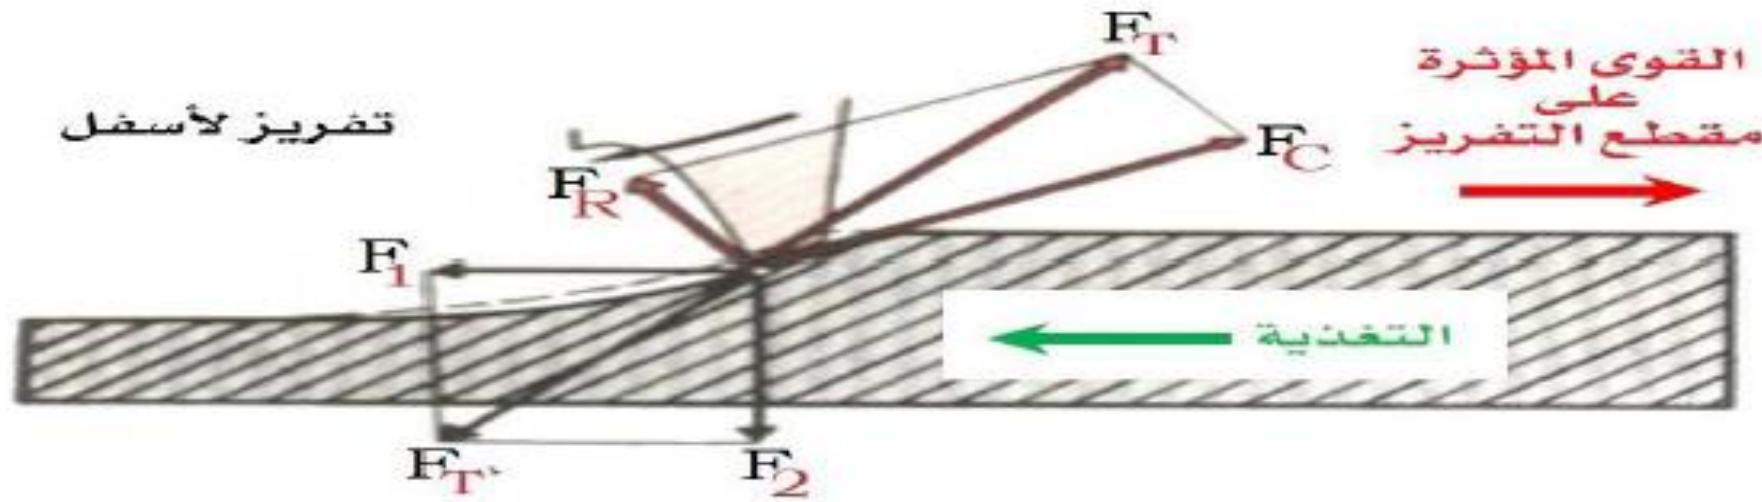

٥- طرق تثبيته مقاطع التفريز:

-**عمود التفريز (الشياق):** ذو الأقطار الموصوفة قياسياً بالأبعاد ١٦ ملم، ٢٢ ملم، ٢٧ ملم، ٣٢ ملم وثبت الأعمدة بواسطة قلاووظ داخل مخروط عمود الإدار.

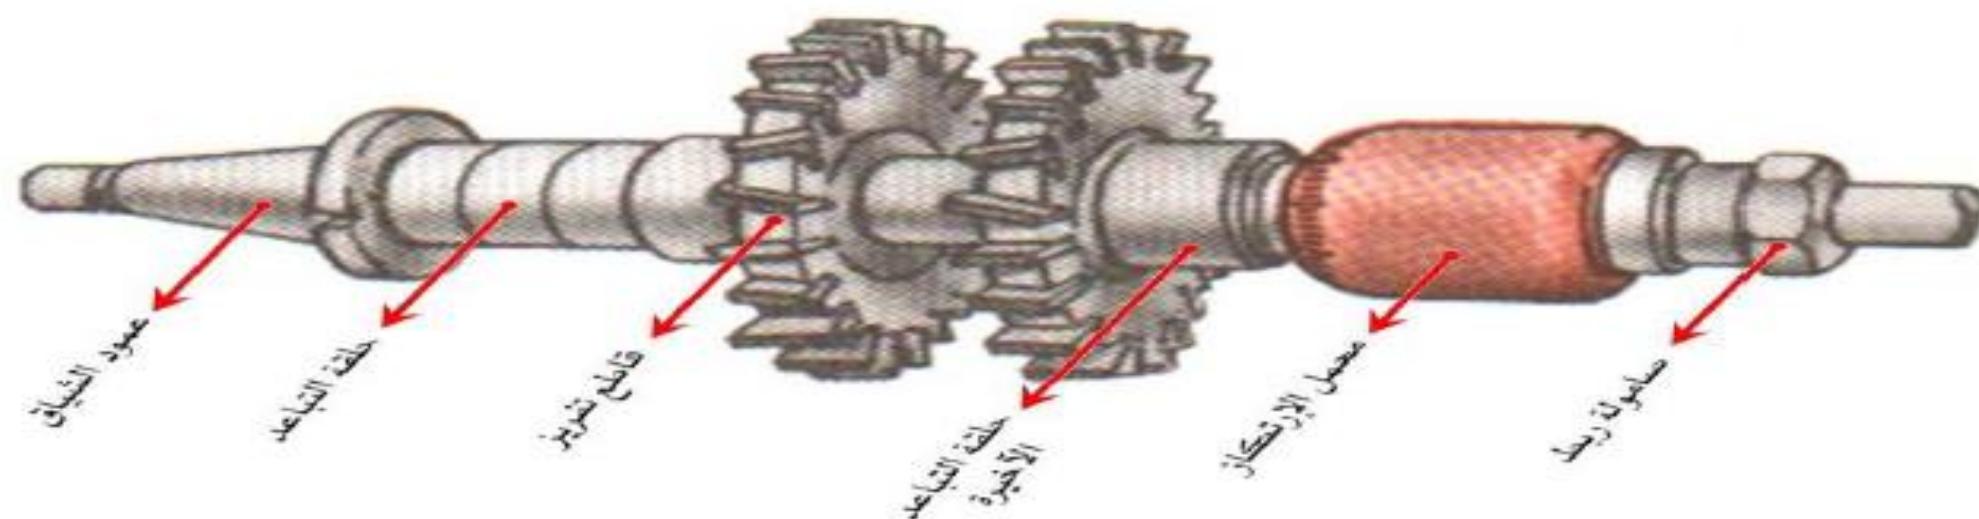


- **ظرف اللقم (الجلب)**: يستخدم لربط مقاطع التفريز الطرفية ذات الساق الأسطواني وهو عبارة عن طقم مكون من حامل ذو ساق مخروط يثبت في مخروط عمود الإدارة الرئيسية لآلية التفريز.





جامعة
المنارة

- **حامل جلب مستدقات (سلبات مورس):** يثبت في محروط عمود الإداره الرئيسية لآلية التفريز، وذلك لتثبيت مقاطع التفريز الطرفية ذات الساق المسلوب بحيث تتناسب هندسياً الجلبة مع ساق مقطع التفريز فمنها سلبة مورس ١، مورس ٢، مورس ٣.

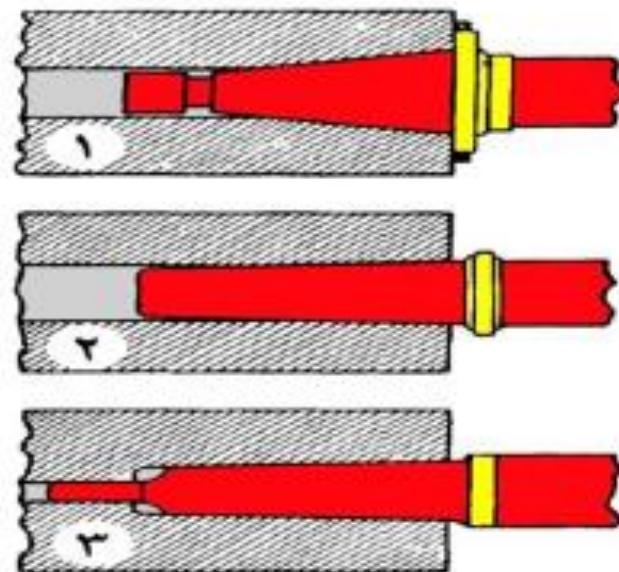

٦- عناصر عملية التفريز :

ان العناصر الأساسية لعملية التفريز هي: عرض التفريز (B) و عمق التفريز (t) و سرعة القطع (v) و التغذية (S)

- عرض التفريز (B): هو عرض السطح المشغل في الاتجاه الموازي لمحور الفريزة أو العمودي على اتجاه التغذية خلال شوط واحد.

- عمق التفريز (t): هو سماكة الطبقة التي تزيلها أسنان الفريزة في كل مرة من مرات المرور ويتوقف عمق التفريز على دورة الآلة ونوع المشغولة وأسلوب مسک المشغولة.

- سرعة القطع (V): تساوي عند التفريز السرعة المحيطية للفريزة وتحسب من المعادلة التالية :

$$V = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000}$$

حيث :

v- سرعة القطع m/min

d- قطر الفريزة mm
R/min - عدد دورات الفريزة m

من هذه المعادلة نستنتج أنه كلما زاد قطر الفريزة زادت سرعة القطع عند ثبات عدد الدورات في الدقيقة، وكلما زاد عدد دورات عمود الدورات زادت سرعة القطع عند ثبات قطر المقطع.

يمكن رفع سرعة القطع إلى ما يتراوح ما بين (٨ و ١٠) أضعافها باستخدام مقاطع التفريز ذات لقم كربيدي بدلاً من مقاطع التفريز المصنوعة من فولاذ السرعات العالية .

- التغذية (s): هي انتقال جزء من المشغولة بالنسبة  القاطعة للفريزه . وتتم التغذية في عملية التفريز اما يدوياً او بواسطه آلية التغذية و تكون التغذية اما في الانجذاب الطولي او العرضي او الرأسي و توجد تلات انواع للتجذية :

وهي حركة طاولة آلية التفريز بـ (mm) وفي زمن يساوي دقيقة واحدة .	التغذية في الدقيقة S_m (mm/min)
- وهي حركة طاولة آلية التفريز بـ (mm) في زمن يساوي الزمن الذي يستغرقه دورة واحدة كاملة للسكين.	التغذية لدورة واحدة للسكين S_{rev} (mm/rev)
وهي حركة طاولة آلية التفريز بـ (mm) في زمن يساوي الزمن الذي يستغرقه في الدوران لمسافة تساوي المسافة بين سفين متجاورين (خطوة السكين).	التغذية لسن واحدة للسكين S_z (mm/tooth)

يمكن ربط انواع التجذية السابقة بالمعادلات التالية :

$$S_z = \frac{S_{rev}}{Z} = \frac{S_m}{N \cdot Z}$$

حيث : Z عدد أسنان مقطع التفريز

- زمِن التشغيل الأساسي: هو الزمن اللازم لكل شوط ويعطى بالعلاقة :

$$T_o = \frac{L}{s_m} = \frac{l + \Delta_1 + \Delta_2}{s_m}$$

حيث : L : المسافة الكلية التي تقطعها سكين التفريز ، l : طول الجرع المشغل ، Δ_1 : مسافة اقتراب السكين ، Δ_2 : مسافة تجاوز السكين

٨- قطع منقحة بواسطة المفازة:

